

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 72336 Balingen-Frommern Saksa

www.kern-sohn.com

- +0049 7433-9933-0
- +0049 7433-9933149
- info@kern-sohn.com

Käyttöohjeet Pöytävaaka



Versio 1.4 2024-05

FIN



TFCB-A_TFCB-B-BA-fin-2414



KERN FCB

Versio 1.4 2024-05 Käyttöohjeet Pöytävaaka

Sisällysluettelo

1	Tekniset tiedot5				
2	Vaatimustenmukaisuusvakuutus:8				
3	Lait	Laitteen yleiskuvaus9			
	3.1	Elementit			
	3.2	Käyttöelementit			
	3.2.	1 Yleiskatsaus näppäimistöön10			
	3.2.	2 Arvojen syöttäminen numeerisessa muodossa11			
	3.2.	3 Yleiskatsaus käyttöaiheisiin11			
4	Per	ussuuntaviivat (yleiset tiedot) 12			
4	4.1	Tarkoituksenmukainen käyttö 12			
4	4.2	Väärinkäyttö 12			
4	4.3	Takuu			
4	4.4	Valvontatoimenpiteiden valvonta			
5	Per	usturvallisuutta koskevat neuvot13			
ļ	5.1	Käyttöohjeen ohjeiden noudattaminen 13			
ļ	5.2	Henkilöstön koulutus			
6	Kulj	jetus ja varastointi			
(6.1	Hyväksymistarkastus13			
(6.2	Pakkaus / paluukuljetus			
7	Pak	kauksen purkaminen, käyttöönotto ja käynnistys 14			
-	7.1	Asennuspaikka, käyttöpaikka 14			
-	7.2	Pakkauksen purkaminen ja tarkastus			
-	7.3	Asennus, kohdistus ja tasaus 15			
-	7.4	Verkkovirtalähde			
-	7.5	Paristokäyttö (valinnainen) 16			
	7.5.	1 Akun lataaminen17			
-	7.6	Oheislaitteiden liittäminen			
-	7.7	Ensimmäinen käynnistys			
-	7.8	Lykkäys 18			

	7.8.2	1	Ulkoinen mukautus < cALEHE >	19
	7.8.2	2	Ulkoinen säätö käyttäjän määrittämän säätöpainon avulla < ローローン	20
	7.8.3	3	Painovoiman vakio kohdistuspisteessä < 다 유유리니 >	22
	7.8.4	4	Painovoiman vakio paikassa < Gr Au 5E >	23
8	Laill	ista	minen	. 24
9	Per	ustil	a	. 26
9	.1	Pää	alle / pois päältä kytkeminen	. 26
9	.2	Tav	/allinen punnitus	. 26
9	.3	Nol	laus	. 27
9	.4	Ter	vaaminen	. 27
9	.5	Vai	hda painike ja painike F (vakioasetukset)	. 28
	9.5.	1	Kytkentäpainoyksikkö	29
	9.5.2	2	Bruttopainoarvon näyttö	30
	9.5.3	3	PRE-TARE-asetusten avaaminen	30
	9.5.4	4	Data-Hold-toiminnon suorittaminen	30
10	Pa	alve	lukonsepti	. 31
11	S	ove	llus <validointi></validointi>	. 33
1	1.1	S	ovelluskohtaiset asetukset	. 33
1	1.2	Ρ	RE-Tare	. 35
	11.2	.1	Paikannetun massan hyväksyminen PRE-TARE	35
	11.2	.2	Tunnetun taaran syöttäminen numeerisessa muodossa	36
1	1.3	D	Pata-Hold-toiminto	. 36
1	1.4	Ρ	ainoyksiköt	. 37
	11.4	.1	Painoyksikön asettaminen	37
	11.4	.2	Painotus kertoimella ja sovellusyksiköllä <ffa></ffa>	38
	11.4	.3	Prosenttipainotus sovellusyksiköllä <%>	38
12	S	ove	llus <kappalemäärän määrittäminen=""></kappalemäärän>	. 39
1	2.1	S	ovelluskohtaiset asetukset	. 39
1	2.2	S	ovelluksen käyttäminen	. 40
	12.2	.1	Kappaleiden laskeminen	40
	12.2	.2	Tavoiteluku	43
	< Ta	avoit itek:	eluku> -sovelluksen avulla materiaalit voidaan punnita tiettyyn appalemäärään asti asetettuien toleranssiraioien puitteissa	43
13	S	ovel	llus <punnitus toleranssivälillä=""></punnitus>	. 46
1	3.1	S	ovelluskohtaiset asetukset	. 46
1	3.2	S	ovelluksen kävttäminen	. 47
-	13.2	.1	Tavoite punnitus	47

13.2	.2 Tarkistusvaaka	50
14 Va	alikko	52
14.1	Valikkonavigointi	52
14.2	Sovellusvalikko	52
14.3	Konfigurointivalikko	53
14.3	.1 Yleiskatsaus < ישר P >	53
15 Ko	ommunikointi oheislaitteiden kanssa KUP-liitäntää käyttäen	63
15.1	KERN-viestintäprotokolla (KERN-rajapintaprotokolla)	64
15.2	KERN Alibi-muisti	65
15.3	Tiedonsiirtotoiminnot	66
15.3	.1 Summatila < אם א אויס	66
15.3	.2 Tiedonsiirto PRINT -painikkeen painamisen jälkeen < ☐A□⊔AL >	·68
15.3	.3 Automaattinen tiedonsiirto < 吊山とロ >	69
15.3	.4 Jatkuva tiedonsiirto < ⊏□□ヒ >	69
15.4	Tietomuoto	70
16 H	uolto, ylläpito, hävittäminen	71
16.1	Puhdistaminen	71
16.2	Huolto, ylläpito	71
16.3	Kierrätys	71
17 Aj	pu pienten vikojen sattuessa	72
18 Vi	irheilmoitukset	73

1 Tekniset tiedot

KERN	FCB 6K-5	FCB 12K-4	FCB 30K-4	
Artikkelin numero / tyyppi	TFCB 6K-5-A	TFCB 12K-4-A	TFCB 30K-4-A	
Vakausaskelarvo (d)	0,05 g	0,1 g	0,2 g	
Punnitusalue (Maks.)	6000 g	12 kg	30 kg	
Uusittavuus	0,05 g	0,1 g	0,2 g	
Lineaarisuus	±0,15 g	±0,3 g	±0,6 g	
Signaalin nousuaika (tyypillinen)		2 s		
Osan vähimmäismassa kappalemäärän määrityksessä laboratorio-olosuhteissa*	50 mg	100 mg	200 mg	
Osan vähimmäismassa kappalemäärän määrittämisessä normaaliolosuhteissa**	500 mg	1 g	2 g	
Vierekkäisyyspisteet	2 kg/4 kg/6 kg	2 kg/5 kg/10 kg/12 kg	10 kg/20 kg/30 kg	
Suositeltu säätöpaino (luokka), ei sisälly toimitukseen	6 kg (F2)	12 kg (F2)	20 kg (F1) / 10 kg (F1)	
Lämpenemisaika		2 h		
Painoyksiköt	g, k	kg, lb, gn, dwt, oz, ozt, kpl, F	FA, %	
Ilman kosteus	suhtee	llinen maks. 80 % (ei konder	nsaatiota)	
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C +40°C			
Laitteen tulojännite:	5,9 V, 1 A			
Verkkosovittimen tulojännite	AC 100-240 V, 50/60 Hz			
Akkukäyttö (valinnainen)	käyttöaika 48 h (taustavalo pois päältä) käyttöaika 24 h (taustavalo pois päältä) latausaika noin 8 h			
Automaattinen sammutus (akkukäyttöinen)	valinta: 30 s, 1/2/30/60 min			
Kotelon koko	322 × 267 × 103 (S × G × W) [mm]			
Tasauslevy, ruostumatonta terästä	252 × 225 (S × G) [mm]			
Nettopaino (kg)	3,25			
Liitännät	RS-232 (valinnainen), Ethernet (valinnainen), Bluetooth BLE (v4.0) (valinnainen), USB-laite (valinnainen), WLAN (valinnainen) BUY- korttipaikkaa käyttäen			

KERN	FCB 6K-3DM	FCB 15K-3DM	FCB 30K-3DM	
Artikkelin numero / tyyppi	TFCB 6K-3DM-A	TFCB 15K-3DM-A	TFCB 30K-3DM-A	
Vakausaskelarvo (d)	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g/10 g	
Punnitusalue (Maks.)	3000 g/6000 g	6 kg/15 kg	15 kg/30 kg	
Uusittavuus	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g/10 g	
Lineaarisuus	±1 g/2 g	±2 g/5 g	±5 g/10 g	
Signaalin nousuaika (tyypillinen)		2 s		
Vakausaskelarvo <i>(e</i>)	1 g/2 g	2 g/5 g	5 g/10 g	
Laillistamisluokka	=	Ξ	Ξ	
Vähimmäismassa (Min)	20 g	40 g	100 g	
Osan vähimmäismassa kappalemäärän määrityksessä laboratorio-olosuhteissa*	200 mg	500 mg	1 g	
Osan vähimmäismassa kappalemäärän määrittämisessä normaaliolosuhteissa**	2 g	5 g	10 g	
Lämpenemisaika		10 min		
Painoyksiköt		kg, g		
Ilman kosteus	suhteellin	en maks. 80 % (ei konder	nsaatiota)	
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C +40°C			
Laitteen tulojännite:	6 V, 1 A			
Verkkosovittimen tulojännite	AC 100-240 V, 50/60 Hz			
Akkukäyttö (valinnainen)	käyttöaika 48 h (taustavalo pois päältä) käyttöaika 24 h (taustavalo pois päältä) latausaika noin 8 h			
Automaattinen sammutus (akkukäyttöinen)	valinta: 30 s, 1/2/30/60 min			
Kotelon koko	322 × 267 × 103 (S × G × W) [mm]			
Tasauslevy, ruostumatonta terästä	252 × 225 (S × G) [mm]			
Nettopaino (kg)	3,25			
Liitännät	RS-232 (valinnainen), Ethernet (valinnainen), Bluetooth BLE (v4.0) (valinnainen), USB-laite (valinnainen), WLAN (valinnainen) BUY- korttipaikkaa käyttäen			

KERN	FCB 8K0.1	FCB 12K1	FCB 30K1	
Artikkelin numero / tyyppi	TFCB 8K-4-B	TFCB 12K-3-B	TFCB 30K-3-B	
Vakausaskelarvo (<i>d</i>)	0,1 g	1 g	1 g	
Punnitusalue (Maks.)	8 kg	12 kg	30 kg	
Uusittavuus	0,1 g	1 g	1 g	
Lineaarisuus	± 0,3 g	± 3 g	± 3 g	
Signaalin nousuaika (tyypillinen)		2 s		
Osan vähimmäismassa kappalemäärän määrityksessä laboratorio-olosuhteissa*	100 mg	1 g	1 g	
Osan vähimmäismassa kappalemäärän määrittämisessä normaaliolosuhteissa**	1 g	10 g	10 g	
Vierekkäisyyspisteet	2 kg / 5 kg / 8 kg	4 kg / 8 kg / 12 kg	10 kg / 20 kg / 30 kg	
Suositeltu säätöpaino (luokka), ei sisälly toimitukseen	1 kg (F1) / 2 kg (F1) / 5 kg (F1)	12 kg (M1)	30 kg (F2)	
Lämpenemisaika	120 min	30 min	120 min	
Painoyksiköt	g, k	g, lb, gn, dwt, oz, ozt, kpl, Fl	FA, %	
Ilman kosteus	suhteellinen maks. 80 % (ei kondensaatiota)			
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C +40°C			
Laitteen tulojännite:	5,9 V, 1 A			
Verkkosovittimen tulojännite	AC 100-240 V, 50/60 Hz			
Akkukäyttö (valinnainen)	käyttöaika 48 h (taustavalo pois päältä) käyttöaika 24 h (taustavalo pois päältä) latausaika noin 8 h			
Automaattinen sammutus (akkukäyttöinen)	valinta: 30 s, 1/2/30/60 min			
Kotelon koko	322 × 267 × 103 (S × G × W) [mm]			
Tasauslevy, ruostumatonta terästä		252 × 225 (S × G) [mm]		
Nettopaino (kg)	3,8	3,0	3,8	
Liitännät	RS-232 (valinnainen), Ethernet (valinnainen), Bluetooth BLE (v4.0) (valinnainen), USB-laite (valinnainen), WLAN (valinnainen) BUY- korttipaikkaa käyttäen			

Osan vähimmäismassa kappalemäärän määrityksessä laboratorioolosuhteissa*

- On olemassa ihanteelliset ympäristöolosuhteet, joissa kappaleiden lukumäärä voidaan määrittää suurella tarkkuudella
- > Laskettujen osien massassa ei hajoteta

Osan vähimmäismassa kappalemäärän määrittämisessä normaaliolosuhteissa**

- > Epävakaa ympäristö (tuulahdukset, tärinä)
- Laskettujen osien massassa hajotetaan

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Voimassa oleva EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkossa osoitteessa:

www.kern-sohn.com/ce

3 Laitteen yleiskuvaus

3.1 Elementit







Kohta	Nimi	Kohta	Nimi
1	Painolevy	6	KUP-liitäntä (KERN Universal Port)
2	Näyttö	7	Verkkosovittimen pistorasia
3	Näppäimistö	8	Jalka, jossa on säätöruuvi
4	Vesivaaka	9	Liikenteen turvallisuus
5	Varkauden estävä turva-aukko	10	Paristolokero

3.2 Käyttöelementit



3.2.1 Yleiskatsaus näppäimistöön

Nappi	Nimi	Toiminto toimintatilassa	Valikkotoiminto
ON OFF C	ON/OFF- painike	 Kytkeminen päälle/pois päältä (painamalla ja pitämällä painiketta painettuna) Näytön taustavalon kytkeminen päälle/pois (painamalla painiketta) 	 Navigointipainike Paluu edelliselle valikkotasolle Valikosta poistuminen / punnitustilaan palaaminen
TARE V	TARE-painike	Tervaaminen	 Sovellusvalikon kutsuminen esiin (painamalla painiketta pitkään) Navigointipainike ↓ Valikkokohdan valinta
→0←	ZERO-painike	➤ Nollaus	
F	F-painike	 Toimintopainike, katso luku. 9.5 	 ➢ Navigointipainike ↑ ➢ Valikkokohdan valinta
₹	Nappi 🔄	Kytkentäpainike, katso luku 9.5	 Navigointipainike → Valikkokohdan aktivointi Valinnan vahvistus
PRINT	PRINT-painike	Punnitustietojen siirto liitännän kautta	

Nappi	Nimi	Toiminto
	Navigointipainike →	Numeron valinta
2		Syötettyjen tietojen vahvistus. Paina kunkin kohteen painiketta useita kertoja. Odota, että numeerisen arvon syöttöikkuna tulee näkyviin.
TARE	Navigointipainike 🗸	Vilkkuvan numeron (0–9) arvon pienentäminen
F	Navigointipainike 🛧	Vilkkuvan numeron (0–9) arvon kasvattaminen

3.2.2 Arvojen syöttäminen numeerisessa muodossa

3.2.3 Yleiskatsaus käyttöaiheisiin



Asema	Ilmoitus	Kuvaus
1:		Vakautusindikaattori
2	>0<	Nollausilmaisin
3		Negatiivisen arvon ilmaisin
4	E Rig	Toleranssimerkit punnitusta varten toleranssiväliä käyttäen
5		Akun varaustilan merkkivalo
6	Yksikkömäärä / kpl / %	Valittavissa: g, kg, lb, gn, dwt, oz, ozt tai Sovellussymboli [Pcs] määritettäessä kappalemäärää tai [%] määritettäessä prosenttiosuutta
7	(((-	Wi-Fi-symboli
8	\sim	Tiedonsiirto käynnissä
9	AP	Autoprint-toiminto aktivoitu
-	G	Bruttopainoarvoindeksi
-	NET	Nettomassa-arvoindikaattori
-	Σ	Punnitustiedot tallennetaan summamuistiin

4 Perussuuntaviivat (yleiset tiedot)

4.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Hankittavaa vaakaa käytetään punnittavan materiaalin painon (punnitusarvon) määrittämiseen. Sitä on pidettävä "ei-automaattisena vaa'ana", eli punnittava materiaali on asetettava huolellisesti käsin vaa'an keskelle. Punnitusarvo voidaan lukea, kun se on vakiintunut.

4.2 Väärinkäyttö

- Vaa'at eivät ole automaattisia vaakoja, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi dynaamisissa punnitusprosesseissa. Vaa'at voidaan kuitenkin käyttää myös dynaamisiin mittauksiin sen jälkeen, kun on tarkistettu yksittäinen käyttöalue ja tässä luetellun sovelluksen erityiset tarkkuusvaatimukset.
- Älä altista vaaituslevyä pitkäaikaiselle rasitukselle. Tämä voi johtaa mittausmekanismin vaurioitumiseen.
- On ehdottomasti vältettävä vaa'an lyömistä tai ylikuormittamista yli määritellyn enimmäiskuorman(*Maks.*), josta on vähennetty jo olemassa oleva taarakuorma. Tämä voi johtaa vaa'an vaurioitumiseen.
- Älä koskaan käytä vaakaa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Vakioversio ei ole räjähdyssuojattu.
- Mittakaavaan ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia. Tämä voi johtaa virheellisten mittaustulosten näyttämiseen, teknisten turvallisuusehtojen rikkomiseen ja vaa'an tuhoutumiseen.
- Vaakaa saa käyttää vain kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Muut käyttöalueet / sovellusalueet edellyttävät KERNin kirjallista hyväksyntää.

4.3 Takuu

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

- käyttöohjeissa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen;
- käyttö ei ole yhteensopivaa kuvattujen sovellusten kanssa;
- laitteen muuttaminen tai avaaminen;
- mekaaniset vauriot sekä väliaineiden, nesteiden ja luonnollisen kulumisen aiheuttamat vauriot;
- väärä asetus tai väärä sähköasennus;
- mittausmekanismin ylikuormittuminen.

4.4 Valvontatoimenpiteiden valvonta

Osana laadunvarmistusjärjestelmää vaa'an tekniset mittausominaisuudet ia mahdollisesti käytettävissä oleva vertailupaino olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin. Tätä varten vastuullisen käyttäjän olisi määriteltävä asianmukainen sykli sekä tällaisen valvonnan tyyppi ja laajuus. Tietoa valvontatoimenpiteiden, kuten näyttöjen ja kalibrointipainojen, tarvittavien valvonnasta on saatavissa KERNin kotisivuilta(www.kern-sohn.com). Kalibrointipainot ja -vaakoja voidaan nopeasti ja edullisesti kalibroida (kalibroida) KERNin akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa (viittaamalla kansalliseen standardiin).

5 Perusturvallisuutta koskevat neuvot

5.1 Käyttöohjeen ohjeiden noudattaminen



Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä, vaikka sinulla olisikin jo kokemusta KERN-vaakojen käytöstä.

5.2 Henkilöstön koulutus

Laitetta saa käyttää ja huoltaa vain koulutettu henkilökunta.

6 Kuljetus ja varastointi

6.1 Hyväksymistarkastus

Pakkaus on tarkastettava heti vastaanottamisen jälkeen näkyvien ulkoisten vaurioiden varalta - sama koskee laitetta myös pakkauksen purkamisen jälkeen.

6.2 Pakkaus / paluukuljetus

- Säilytä kaikki alkuperäispakkauksen osat mahdollista palautuskuljetusta varten.
- ⇒ Käytä paluukuljetuksessa vain alkuperäispakkausta.
- ⇒ Irrota kaikki liitetyt kaapelit ja irtonaiset/liikkuvat osat ennen kuljetusta.
- ⇒ Asenna mahdolliset kuljetuksen turvalaitteet takaisin paikalleen.
- ➡ Kiinnitä kaikki osat, esim. tuulisuoja, tasapainoalusta, verkkolaite jne., liukumisen ja vahingoittumisen varalta.

7 Pakkauksen purkaminen, käyttöönotto ja käynnistys

7.1 Asennuspaikka, käyttöpaikka

Vaaka on suunniteltu antamaan luotettavia punnitustuloksia tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

Oikean vaa'an sijainnin valinta takaa tarkan ja nopean toiminnan.

Asetuspisteessä on noudatettava seuraavia sääntöjä:

- Aseta vaaka vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja lämpötilan vaihteluita, esimerkiksi jos laite on sijoitettu lämpöpatterin viereen tai suoraan auringonvaloon.
- Suojaa vaaka suoralta altistumiselta ikkunoiden ja ovien ollessa auki syntyvälle vedolle.
- Vältä iskuja punnituksen aikana.
- Suojaa vaaka korkealta kosteudelta, höyryiltä ja pölyltä.
- Älä altista laitetta pitkäksi aikaa kovalle kosteudelle. Ei-toivottua sulatusta (ilman sisältämän kosteuden tiivistyminen laitteeseen) voi tapahtua, kun kylmä laite sijoitetaan paljon lämpimämpään ympäristöön. Tällöin irrotettua laitetta on akklimatisoitava noin kahden tunnin ajan huoneenlämmössä.
- Vältä punnittavasta materiaalista tai punnituksessa käytettävästä säiliöstä peräisin olevaa staattista sähköä.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa tiloissa tai tiloissa, joissa on räjähdysvaarallisia kaasuja, höyryjä, sumuja tai pölyjä!
- Pidä poissa kemikaalit (esim. nesteet tai kaasut), jotka voivat vaikuttaa aggressiivisesti vaa'an sisä- ja ulkopintoihin ja vahingoittaa niitä.
- Sähkömagneettisten kenttien, sähköstaattisten varausten (esim. punnittaessa/määritettäessä muoviosien määrää) sekä epävakaan sähkönsyötön läsnä ollessa näyttöön voi tulla suuria poikkeamia (virheelliset punnitustulokset ja vaa'an vaurioituminen). Tämän jälkeen sijaintia on muutettava tai häiriölähde on poistettava.

7.2 Pakkauksen purkaminen ja tarkastus

Poista laite ja lisävarusteet pakkauksesta, poista pakkausmateriaali ja aseta se suunnitellulle työskentelyalueelle. Tarkista, että kaikki toimitukseen sisältyvät osat ovat saatavilla ja vahingoittumattomia.

Toimituksen laajuus / sarjatarvikkeet:

- Paino, katso kpl. 3.1
- Verkkosovitin
- Käyttöohjeet
- Työskentelysuoja
- kuusiokoloavain

7.3 Asennus, kohdistus ja tasaus

⇒ Poista kuljetussuoja.



Remove transportation locking screw(s) on the bottom side before powering up and start using this product. Be aware: Not removing the screw(s) will ultimately lead to incorrect weighing results. Entfernen Sie die Transportsicherungsschraube(n) von der Unterseite vor Einschalten und Inbetriebnahme des Produkts. Beachten Sie: Wenn Sie die Schraube(n) nicht entfernen, führt dies zu inkorrekten Wägeergebnissen.

- ⇒ Asenna mittalevy ja tarvittaessa tuulisuoja.
- ⇒ Aseta vaaka tasaiselle alustalle.
- ➡ Tasaa vaaka säätöruuveilla varustettujen jalkojen avulla, maljan kuplan (vesivaa'an) on oltava suositellulla alueella.



⇒ Tarkista tasaus säännöllisesti.

7.4 Verkkovirtalähde



Valitse käyttömaahan sopiva pistoke ja liitä se verkkosovittimeen.



Tarkista, että vaa'an syöttävä jännite on asetettu oikein. Vaaka voidaan kytkeä verkkovirtaan vain, jos vaa'an tiedot (tarra) ja paikallisen syöttöjännitteen tiedot ovat samat.

Käytä vain alkuperäisiä KERN-verkkosovittimia. Muiden tuotteiden käyttö edellyttää KERNin hyväksyntää.



Tärkeää:

- > Tarkista verkkokaapeli vaurioiden varalta ennen käyttöönottoa.
- Verkkolaite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- > Liitännäisen on oltava aina helposti saatavilla.

7.5 Paristokäyttö (valinnainen)

Ηυομιο	Akku ja laturi ovat yhteensopivia keskenään. Käytä vain vaa'an mukana toimitettua verkkolaitetta.
^	⇒ Älä käytä vaakaa latauksen aikana.
<u>!</u>	Vaihda akku vain samantyyppiseen tai valmistajan suosittelemaan akkuun.
	Akkua ei ole suojattu kaikilta ympäristövaikutuksilta. Akun altistaminen tietyille ympäristöolosuhteille voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Tämä voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin.
	Suojaa akku tulelta ja kuumuudelta.
	Älä anna akun joutua kosketuksiin nesteiden, kemikaalien tai suolojen kanssa.
	⇒ Älä altista akkua korkealle paineelle tai mikroaaltosäteilylle.
	Ei missään tapauksessa saa muokata tai peukaloida akkuja ja laturia.
	⇒ Älä käytä viallisia, vaurioituneita tai epämuodostuneita akkuja.
	⇒ Älä yhdistä tai oikosulje akun sähkökontakteja metalliesineillä.
	➡ Elektrolyytti voi valua ulos viallisesta akusta. Elektrolyytin joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.
	Kiinnitä huomiota oikeaan napaisuuteen, kun asetat tai vaihdat paristoja (katso paristolokerossa olevat tiedot).
	 Verkkosovittimen kytkeminen kytkee akkukäytön pois päältä. Verkkovirtakäytössä akku on poistettava, kun punnitus kestää yli 48 tuntia! (Ylikuumenemisvaara).

Jos akun havaitaan aiheuttavan hajuja, kuumenevan, värjäytyvän tai epämuodostuvan, se on välittömästi irrotettava sähkävarkasta ja mahdellisuukajan mukaan myös vasjasta.
sahkoverkosta ja mahdollisuuksien mukaan myös vaa'asta.

7.5.1 Akun lataaminen

Ladattava akku (lisävaruste) ladataan mukana toimitetulla verkkokaapelilla.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa akkua on ladattava verkkokaapelilla vähintään 15 tuntia.

Voit säästää akkua valikossa (ks. luku 14.3.1), voidaan aktivoida automaattinen sammutustoiminto < RutoFF >.

Kun akku on tyhjä, näytössä näkyy <とロ b日と >. Lataa akku kytkemällä verkkojohto mahdollisimman pian. Latausaika täyteen ladattuun tilaan on noin 12 tuntia.

7.6 Oheislaitteiden liittäminen

Ennen lisälaitteiden (tulostin, tietokone) liittämistä dataliitäntään tai irrottamista siitä on tärkeää, että vaaka on irrotettu verkosta.

Vaa'an kanssa saa käyttää vain KERN-lisävarusteita ja oheislaitteita, jotka on sovitettu optimaalisesti vaa'an kanssa.

7.7 Ensimmäinen käynnistys

Tarkkojen punnitustulosten saamiseksi elektronisella vaa'alla on varmistettava, että vaaka on saavuttanut oikean käyttölämpötilan (katso "Lämpenemisaika", kts. 1). Vaa'an on oltava kytkettynä sähköverkkoon (verkkovirta, akku tai paristo) lämmityksen aikana.

Asteikon tarkkuus riippuu maan paikallisesta kiihtyvyydestä.

On ehdottoman tärkeää noudattaa luvussa "Lykkäys" annettuja ohjeita.

7.8 Lykkäys

Koska maapallon kiihtyvyyden arvo ei ole sama kaikissa maapallon paikoissa, jokainen vaaka on säädettävä - fysiikan perusperiaatteista johdetun punnitusperiaatteen mukaisesti - vaa'an sijaintipaikassa vallitsevan maapallon kiihtyvyyden mukaiseksi (vain jos vaa'an sijaintipaikassa ei ole jo tehty tehdassäätöä). Tämä säätö on suoritettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, paikan vaihdon jälkeen ja myös ympäristön lämpötilan vaihtelujen yhteydessä. Tarkkojen mittausarvojen saamisen varmistamiseksi on lisäksi suositeltavaa, että vaaka säädetään säännöllisesti myös punnitustilassa.

- Jos mahdollista, säätö on tehtävä käyttämällä säätöpainoa, joka on lähellä vaa'an maksimikuormaa (suositellut säätöpainot, ks. luku 1). Vierekkäisyys voidaan toteuttaa myös käyttämällä painoja, joilla on muita nimellisarvoja tai toleranssiluokkia, mutta tämä ei ole mittaustekniikan kannalta optimaalista. Säätöpainon tarkkuuden on vastattava suunnilleen vaa'an alkeisjakoa [d] tai jopa parempi, jos se on hieman suurempi. Vertailupainoja koskevia tietoja on saatavilla verkossa osoitteessa: http://www.kern-sohn.com
 - Varmista vakaat ympäristöolosuhteet. Vakauttaminen vaatii lämpenemisaikaa (ks. luku 1).
 - Varmista, ettei vaakalevyn päällä ole esineitä.
 - Vältä tärinää ja vetoa.
 - Jatka vain, jos vakiovakiolevy on paikallaan.
 - Säätö on estetty vaa'alla, jolla on tyyppitestivarmenne.

Poistaaksesi kulkulukon, tuhoa sinetti ja käytä vierekkäiskytkintä. Säätökytkimen asento, katso luku. 8.

Huomio:

Kun sinetti on tuhoutunut ja ennen kuin vaakaa voidaan käyttää uudelleen laillistamista edellyttävissä sovelluksissa, valtuutetun ilmoitetun laitoksen on varmennettava se uudelleen ja merkittävä se uudella sinetillä.

7.8.1 Ulkoinen mukautus < cALEHE >





 ⇒ Aseta säätöpaino ja vahvista painamalla →, jolloin näyttöön tulevat peräkkäin merkinnät < UH L > ja
 < □ E∏ULd >.

⇒ Kun näyttöön tulee ilmoitus < ⊢ E □ □ L d >, poista säätöpaino.

⇒ Kun säätö on onnistunut, vaaka siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan.
 Jos tuomiovirhe (esim. esineitä tasapainotaululla) ilmenee, näytöllä näkyy virheilmoitus <ᆸ┌o∩Ⴚ>. Kytke vaaka pois päältä ja toista säätötoimenpide.

7.8.2 Ulkoinen säätö käyttäjän määrittämän säätöpainon avulla < c ALEud >



Kutsu konfigurointivalikko esiin pitämällä samanaikaisesti painettuna TARE ja ON/OFF.

- ⇒ Odota, että ensimmäinen valikkokohta < ⊏ AL > tulee näkyviin.
- Solution State State
 - ⇒ Valitse navigointinäppäimillä ♥♠valikkokohta
 < □ ALEud >.
 - ⇒ Vahvista painamalla →. Näyttöön tulee numeerisen arvon syöttöikkuna, johon voidaan syöttää säätöpainon arvo. Aktiivinen asento vilkkuu.
 - ⇒ Valmistele säätöpaino.
 - ⇒ Syötä painoarvo, numeeriset arvot katso luku 3.2.2.



⇒ Vahvista valinta painamalla →. Näyttöön ilmestyvät peräkkäin merkinnät < 2Er□ > ja < PE Ld >, ja sen jälkeen vaa'alle asetettavan säätöpainon painoarvo.

 Aseta säätöpaino ja vahvista painamalla →, jolloin näyttöön tulevat peräkkäin merkinnät < 日 , と > ja
 □ □ □ □ □ □ □ □ □

Sun näyttöön tulee ilmoitus < ⊢ E □ □ L d >, poista säätöpaino.

 Kun säätö on onnistunut, vaaka siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan.
 Jos tuomiovirhe (esim. esineitä tasapainotaululla) ilmenee,

näytöllä näkyy virheilmoitus <
 $\exists \Box \Box \Box \Box$

>. Kytke vaaka pois

päältä ja toista säätötoimenpide.

7.8.3 Painovoiman vakio kohdistuspisteessä < 다 유유럽니 >



7.8.4 Painovoiman vakio paikassa < Gr AubE >



8 Laillistaminen

Yleistiedot:

Direktiivin 2014/31/EU mukaan vaaka on laillistettava, jos sitä käytetään seuraavilla tavoilla (oikeudellinen soveltamisala):

- kaupankäynnissä, kun hyödykkeen hinta määritetään punnitsemalla se;
- lääkkeiden valmistuksessa apteekeissa sekä analyyseissä lääketieteellisissä ja farmaseuttisissa laboratorioissa;
- virallisiin tarkoituksiin;
- valmiiden pakkausten tuotannossa.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikalliseen mittaustoimistoon.

Laissa määritellyllä alueella (-> laillistetut vaa'at) laillistuksen voimassaoloaikana käytettävien vaakojen on säilytettävä käytössä olevan vaa'an sallitut virhetasot, jotka ovat pääsääntöisesti kaksinkertaiset laillistuksen aikaisten vaa'an lukemien sallittujen virheiden arvoihin nähden.

Tarkastus on suoritettava uudelleen sen jälkeen, kun voimassaoloaika on päättynyt. Takuu ei vaa'an säätöä, joka on tarpeen uudelleenlaillistamista varten, jotta sallittujen vaakalukemien raja-arvovirheet voidaan säilyttää laillistamisen aikana.

Laillistamisohjeet:

Vaaka, joka on teknisissä tiedoissa merkitty laillistettavaksi, on varustettu EUtyyppitarkastustodistuksella. Jos vaakaa käytetään edellä kuvatulla alueella, joka edellyttää laillistamista, se on laillistettava ja sen laillistaminen on uusittava säännöllisesti.

Uudelleen laillistaminen suoritetaan asianomaisessa maassa voimassa olevien säännösten mukaisesti. Esimerkiksi Saksassa vaakojen laillistamisen voimassaoloaika on yleensä kaksi vuotta.

Käyttömaan lakeja on noudatettava!

Vaakojen laillistaminen ilman sinettejä on pätemätöntä.

Jos vaa'alla on tyyppitarkastustodistus, sinetit osoittavat, että vaa'an saa avata ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu asiantuntijahenkilöstö. Sinettien tuhoutuminen tarkoittaa, että tarkastuksen voimassaolo päättyy. Kansallisia lakeja ja asetuksia on noudatettava. Saksassa tarvitaan uudelleen laillistaminen.

Sinettien sijainti:



9 Perustila

9.1 Päälle / pois päältä kytkeminen

Kytkeminen päälle:



Paina ON/OFF.

Kun näyttö syttyy, vaa'an itsetesti suoritetaan. Odota, että painonäyttö tulee näkyviin. Vaaka on käyttövalmis viimeisen aktiivisen sovelluksen kanssa.

Sammuttaminen:



Pidä ON/OFF painettuna, kunnes näyttö sammuu.

9.2 Tavallinen punnitus



- Tarkista, että nollausilmaisin **[>0<]** on näkyvissä, tarvittaessa nollaa se painamalla **ZERO**.
- Aseta punnittava materiaali paikoilleen.
- Odota, että vakautusilmaisin (**va**) tulee näkyviin.
- Lue punnitustulos.
- **Ylikuormitusvaroitus** Vältä ehdottomasti ylikuormittamasta laitetta yli määritellyn enimmäiskuorman (*Max*) vähentämällä siitä jo olemassa oleva taarakuorma.

Tämä voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Maksimikuorman ylittämisestä ilmoittaa näyttö Г – – 7. Kevennä painoa tai vähennä esijännitystä.

9.3 Nollaus

Optimaalisten punnitustulosten varmistamiseksi vaaka on nollattava ennen punnitusta.

Nollaus on mahdollista vain ±2 %:n alueella Max.

Jos arvot ovat yli ±2% Max, näytetään virheilmoitus <こし ぃロュヒ >.



Kevennä kuormaa.

Paina ZERO-painiketta asteikon nollaamiseksi.

9.4 Tervaaminen

Kaikkien punnitukseen käytettävien säiliöiden taarapaino voidaan tarrata painamalla painiketta, jolloin punnitun materiaalin nettopaino näytetään myöhemmissä punnituksissa.



Aseta punnitukseen käytettävä astia vaa'an päälle.

Odota, että vakautusilmaisin (► ◄) tulee näkyviin, ja paina sitten TARE. Säiliön paino tallennetaan vaa'an muistiin. Nollausilmaisin ja < NET > -ilmaisin tulevat näkyviin.

< NET > -ilmaisin osoittaa, että kaikki näytettävät painoarvot ovat nettoarvoja.

- Kun vaaka puretaan, tallennettu taara-arvo näytetään negatiivisella arvomerkillä.
 - Jos haluat poistaa tallennetun taara-arvon, poista vaakalevy ja paina TAREpainiketta tai ZERO-painiketta.
 - Taraus voidaan toistaa kuinka monta kertaa tahansa, esimerkiksi punnittaessa useita seoksen komponentteja (uudelleenpunnitus). Raja saavutetaan, kun koko taara-alue on käytetty loppuun.
 - Numeerinen taaran syöttö (PRE-TARE).

9.5 Vaihda painike ja painike F (vakioasetukset)

Vaihtopainikkeelle C ja **F-painikkeelle** voidaan määrittää eri toimintoja.

Vaaitusovelluksissa seuraavat toiminnot on asetettu vakiona (< dEFAuLE >):

R	Painamalla painiketta	Pidä painiketta painettuna	
НE ıh	 Ensimmäinen painallus: Painoyksikön asettaminen Vaihtaminen punnitusyksiköiden välillä 	 Bruttopainoarvon näyttö 	
count	 Ensimmäinen painallus: Vertailukappaleiden lukumäärän asettaminen Vaihtaminen punnitusyksiköiden välillä 	Kun vaaka on tarattu ja painiketta on painettu, painoyksikkö tulee näyttöön, ja painikkeen painaminen pitkään painettuna mahdollistaa näytön vaihtamisen brutto-, netto- ja taarapainon välillä.	
chEcĥ	 Ensimmäinen painallus: Painoyksikön asettaminen Vaihtaminen punnitusyksiköiden välillä 	Kun vaaka on tarattu ja painiketta on painettu, painoyksikkö tulee näyttöön, ja painikkeen painaminen pitkään painettuna mahdollistaa näytön vaihtamisen brutto-, netto- ja taarapainon välillä.	

F	Painamalla painiketta	Pidä painiketta painettuna	
법돈 ,h	 PRE-TARE-asetusten avaaminen 	Data-Hold-toiminnon suorittaminen	
count	 Vertailukappaleiden lukumäärän asettaminen 	Ei määritettyä toimintoa	
chEcĥ	 Tarkistusvaaka-asetusten avaaminen 	 Kohteen punnitusasetusten avaaminen 	



Seuraavassa kuvataan<Punnitus>-sovelluksen vakioasetukset (< dEFAuLE >).

9.5.1 Kytkentäpainoyksikkö

Vaihtopainike *€* on oletusarvoisesti asetettu siten, että painikkeen **painaminen** mahdollistaa punnitusyksikön vaihtamisen.

Yksikön aktivointi:



Ensimmäinen painikkeen painallus Repainikkeella voit määrittää pikavalintayksikön.

- ⇒ Paina *R* ja odota, että merkkivalo vilkkuu.
- ⇒ Valitse painoyksikkö navigointinäppäimillä ↓1ja vahvista painamalla →.

Kytkentäyksikkö:



Painikkeella 🔁 voidaan vaihtaa aktiivisen yksikön 1 ja yksikön 2 välillä.

Toisen yksikön aktivointi:



- ⇒ Valitse valikkoasetus < un i E > ja vahvista painamalla ➔.
- ⇒ Odota, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
- ⇒ Valitse painoyksikkö navigointinäppäimillä ↓1ja vahvista painamalla →.

Sovellusyksikköä (FFA) valittaessa tarvittavat asetukset on esitetty luvussa. 11.4.2 ja 11.4.3.

9.5.2 Bruttopainoarvon näyttö

Vaihtopainike Ron oletusarvoisesti asetettu siten, että painikkeen **painaminen** mahdollistaa punnitusyksikön vaihtamisen.



⇒ Pidä painiketta Painettuna, kunnes bruttopainon arvo tulee näkyviin.

Kun painike vapautetaan, bruttopainon arvo pysyy näytössä vielä jonkin aikaa.

9.5.3 PRE-TARE-asetusten avaaminen

F-painike on oletusarvoisesti asetettu siten, että painikkeen **painaminen** kutsuu esiin $< P \vdash \exists \neg E > -valikkoasetuksen$. Lisäasetukset, katso luku. 11.2.

9.5.4 Data-Hold-toiminnon suorittaminen

Oletusarvoisesti **F-painike** on asetettu siten, että painikkeen **painaminen ja** pitäminen painettuna suorittaa Data-Hold < hald >-toiminnon, ks. luku. 11.3.

10 Palvelukonsepti

Vaaka toimitetaan tehtaalta erilaisilla sovelluksilla (yksinkertainen punnitus, punnitus toleranssivälillä, kappalemäärän määritys). Kun vaaka kytketään päälle ensimmäistä kertaa, se käynnistetään <Punnitus>-sovelluksella.

Kun vaaka on kuitenkin kytketty päälle, sen muu toimintatapa voidaan määrittää valitsemalla **sovellusvalikosta** sopiva sovellus (ks. kohta "**Sovellusvalikko**"). 14.2). Joko tavallinen punnitustila tai esimerkiksi punnitustila, jossa on toleranssiväli tai kappalemäärän määritystila.

Sovelluksen valinta:



Kun sovellus on valittu, sovellusvalikossa näkyvät vain kyseiselle sovellukselle ominaiset asetukset, jolloin pääset nopeasti ja suoraan määränpäähäsi.

- Tietoja sovelluskohtaisista asetuksista on kunkin sovelluksen kuvauksessa.
 - Kaikki vaa'an toimintaan vaikuttavat perusasetukset ja -parametrit on koottu konfigurointivalikkoon (ks. luku. 14.3). Nämä asetukset koskevat kaikkia sovelluksia.
 - Käytettävissä olevien sovellusten määrä riippuu mallista.

Sovelluksen muuttaminen:

- Pidä TARE-painiketta painettuna, kunnes konfigurointivalikon ensimmäinen kohta tulee näkyviin.
- Solution Soluti Solution Solution Solution Solution Solution Solution S
- \Rightarrow Valitse näppäimellä Ψ haluttu sovellus ja vahvista painamalla Ψ .

11 Sovellus <Validointi>.

Yksinkertaisen punnituksen ja taarapainotuksen toteuttaminen kuvataan luvussa. 9.2 tai 9.4. Muut erityiset asetusvaihtoehdot kuvataan seuraavissa kohdissa.

Jos<Weigh>-sovellus ei ole vielä aktiivinen, valitse valikkoasetus < $\Pi \Box dE > \Rightarrow < HE$ $\Pi b >$, ks. luku. 10.

11.1 Sovelluskohtaiset asetukset

Valikon kutsuminen esiin:

- ⇒ Pidä TARE-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee < AP⊂∏E□>.
- ⇒ Merkintä muuttuu ensin muotoon < $\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box = ja$ sitten < $P \Box \Box \Box = z$.
- ⇒ Valikkonavigointi, katso luku 14.1.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaus / luku	
PEArE PRETARE	ActuAL	Kun paikannettu massa on PRE-TARE-arvo, katso luku 11.2.1		
	NAnuAL	Taaran syöttäminen numeerisessa muodossa, ks. luku 11.2.2		
	cLEAr	PRE-TARE-arvojen poistaminen		
hold	-	Hold-toiminnon aktivoiminen, ks. luku. 11.3		
שח ו ב Yksiköt	käytettävissä olevat painoyksiköt, katso luku 1	Tämän toiminnon avulla määritetään painoyksikkö, jossa tulos näytetään, ks. kpl. 11.4.1.		
	pcs	Sovellusyksikkö "Kappalemäärän määrittäminen"		
	FFA	Kertoimen osalta katso luku. 11.4.2		
	%	Sovellusyksikkö "Prosenttiosuuden määrittäminen", ks. luku. 11.4.3		
NodE Sovellukset	HE 'H	Punnitus		
	count	Kappalemäär	än määrittäminen	ks. luku 10
	chEch	Punnitus tole	ranssivälillä	

Yleiskatsaus (mallit ilman laillistamista):

Yleiskatsaus (mallit ilman laillistamista):

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaus / luku	
PERrE PRETARE	ActuAL	Kun paikannettu massa on PRE-TARE-arvo, katso luku 11.2.1		
	ჽႳჾႱႳႱ	Taaran syöttäminen numeerisessa muodossa, ks. luku 11.2.2		
	cLEAr	PRE-TARE-arvojen poistaminen		
hold	-	Hold-toiminnon aktivoiminen, ks. luku. 11.3		
un it	g	Tämän toiminnon avulla määritetään painoyksikkö, jossa		oyksikkö, jossa
Yksiköt	kg	tulos näytetään, ks. kpl. 11.4.1.		
NodE Sovellukset	8E .h	Punnitus		
	count	Kappalemäär	än määrittäminen	ks. luku 10
	chEch	Punnitus tole	eranssivälillä	

11.2 PRE-Tare

11.2.1 Paikannetun massan hyväksyminen PRE-TARE

< PEArE > = < ActuAL >



Syötetty taara on voimassa, kunnes uusi taara syötetään. Tyhjennä se painamalla **TARE** tai vahvista $< \Box L \Box \Box = -valikkoasetus painamalla \rightarrow$.

11.2.2 Tunnetun taaran syöttäminen numeerisessa muodossa

< PEArE > = < NAnuAL >



Syötetty taara on voimassa, kunnes uusi taara syötetään. Tyhjennä se syöttämällä nolla-arvo tai vahvistamalla < ⊏LEAr > -valikkoasetus painamalla →.

11.3 Data-Hold-toiminto



- \Rightarrow Valitse valikkoasetus < hald >.
- ⇒ Aseta punnittava materiaali paikoilleen.
- ⇒ Vahvista painamalla →.

 Näyttö säilyttää ensimmäisen vakaan punnitusarvon, joka ilmaistaan näytön yläreunassa olevalla [HOLD]-symbolilla. Kuorman vapauttamisen jälkeen arvo säilyy näytössä vielä 10 sekunnin ajan.
11.4 Painoyksiköt

11.4.1 Painoyksikön asettaminen



1

- ⇒ Valitse valikkoasetus < un i ≥ ja vahvista painamalla .</p>
- ⇒ Odota, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
- ⇒ Valitse painoyksikkö navigointinäppäimillä ↓1ja vahvista painamalla →.

- Sovellusyksikköä (FFA) valittaessa tarvittavat asetukset on esitetty luvussa. 11.4.2 ja 11.4.3.



11.4.2 Painotus kertoimella ja sovellusyksiköllä<FFA>.

Tässä määritetään kerroin, jolla punnitustulos (grammoina) kerrotaan.

Näin massan määrityksessä voidaan samanaikaisesti ottaa huomioon esimerkiksi tunnettu virhetaso.



11.4.3 Prosenttipainotus sovellusyksiköllä <%>.

Sovellusyksikön <%> avulla näytteen massaa voidaan säätää prosentteina suhteessa vertailumassaan.



12 Sovellus < Kappalemäärän määrittäminen>.

Jos < Kappalemäärän määrittäminen> ei ole vielä aktiivinen, valitse valikkoasetus < $\Pi \Box dE > \Rightarrow < \Box \Box \Box \Box E >$, katso luku. 10.

12.1 Sovelluskohtaiset asetukset

Valikon kutsuminen esiin:

- ⇒ Pidä TARE-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee < AP⊂ΩE ->.
- ⇒ Merkintä muuttuu ensin muotoon < $\Box \Box \Box \Box \Box \Box d$ > ja sitten < $\Box EF$ >.
- ⇒ Valikkonavigointi, katso luku 14.1.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaus / luku	
rEF	5	Vertailukappaleiden lukumäärä 5		
Viitekappaleiden	10	Vertailukappaleiden lukumäärä 10		
lukumäärä	20	Vertailukappaleiden lukumäärä 20		
	50	Vertailukappaleiden lukumäärä 50		
	FrEE	Vapaasti valittavissa, numeerinen arvosyöttö, katso luku 3.2.2		
	տԲսե	Yksittäisen osan painon syöttäminen, arvon syöttäminen numeerisessa muodossa, ks. luku 3.2.2		
PER-E PRETARE	ActuAL	Kun paikannettu massa on PRE-TARE-arvo, katso luku 11.2.1		
	ΠΑΛυΑΓ	Taaran syöttäminen numeerisessa muodossa, ks. luku 11.2.2		
	cLEAr	PRE-TARE-arvojen poistaminen		
ER⊢GEE Tavoiteluku	UALUE	Kappaleiden lukum määrittämistap	äärän va	
	ΕΓΓυΡΡ	Ylempi toleranssi		ks. luku 12.2.2
	Errloð	Alempi toleranssi		
	cLEAr	Asetusten poistami	nen	
NodE Sovellukset	count	Kappalemäärän mä	ärittäminen	
	chEch	Punnitus toleranssiv	/älillä	ks. luku 10
	BE 'P	Punnitus		

Yleiskatsaus:

12.2 Sovelluksen käyttäminen

12.2.1 Kappaleiden laskeminen

Ennen kuin osia voidaan laskea vaa'alla, on tunnettava yksittäisen osan keskimääräinen paino (yksikköpaino), niin sanottu viitearvo. Tätä varten on tarpeen määrittää tietty määrä laskettavia osia. Painon perusteella määritetään kokonaispaino, joka jaetaan osien lukumäärällä eli niin sanotulla vertailukappalemäärällä. Kappalemäärän määrittäminen suoritetaan sitten yksittäisen osan lasketun keskimääräisen painon perusteella.

- Mitä suurempi on vertailukappaleiden määrä, sitä tarkempi on kappaleiden lukumäärän määritys.
 - Jos kyseessä ovat pienet tai hyvin erilaiset osat, viitearvon on oltava vastaavasti suuri.
 - Laskettavien osien vähimmäispaino, ks. taulukko "Tekniset tiedot"

1. Viitearvon asettaminen

Vertailukappaleiden lukumäärä 5, 10, 20 tai 50:



- Aseta tarvittaessa punnitukseen käytetty astia paikalleen ja taaraa vaaka.
- ⇒ Aseta haluttu määrä vertailukappaleita.
- ⇒ Kutsu esiin < ⊢EF > -valikkoasetus ja vahvista se painamalla →.
- ⇒ Valitse navigointipainikkeilla ↓1 vertailukappalemäärä (5, 10, 20, 50), joka vastaa sijoitettua vertailukuormaa, ja vahvista painamalla →.

Vaaka määrittää yksittäisen osan keskimääräisen painon ja näyttää sen jälkeen osien lukumäärän.

Poista vertailukuormitus. Vaaka on nyt kappalelaskentatilassa, ja kaikki vaakalevyllä olevat osat voidaan laskea.

Käyttäjän määrittelemien vertailukappaleiden lukumäärä:



Laskenta vapaasti valittavissa olevalla yksittäisen osan massalla



- ⇒ Kutsu esiin < ⊢EF > -valikkoasetus ja vahvista se painamalla →.
- ⇒ Valitse painoyksikkö navigointinäppäimillä ↓1 ja vahvista painamalla →.



- ⇒ Valitse navigointinäppäimillä ↓↑pilkun paikka ja vahvista painamalla →.
- Syötä yksittäisen osan paino, numeeriset arvot katso luku. 3.2.2, aktiivinen asento vilkkuu.
- \Rightarrow Vahvista painamalla \rightarrow .

Vaaka on nyt kappalelaskentatilassa, ja kaikki vaakalevyllä olevat osat voidaan laskea.

2. Osien laskeminen



Aseta tarvittaessa punnitukseen käytetty astia paikalleen ja taaraa vaaka.

➡ Täytä säiliö määritettävillä osilla. Kappalemäärä näkyy suoraan näytöllä.

Painikkeella Revoit vaihtaa kappalemäärän ja painonäytön välillä (vakioasetus, katso kohta 9.5).



12.2.2 Tavoiteluku

< Tavoiteluku> -sovelluksen avulla materiaalit voidaan punnita tiettyyn tavoitekappalemäärään asti asetettujen toleranssirajojen puitteissa.

Tavoitekappalemäärän saavuttamisesta ilmoitetaan äänimerkillä (jos se on aktivoitu valikossa) ja optisella signaalilla (toleranssimerkit).

Optinen signaali:

Sietokykymerkit antavat seuraavat tiedot:

♠	Määritetyn toleranssin ylittävien kappaleiden tavoitemäärä		
ок	Tavoiteltava kappalemäärä määritellyn toleranssialueen sisällä		
LO	Tavoitetoleranssin alittavien kappaleiden määrä		

Äänimerkki:

Äänimerkki riippuu valikkoasetuksesta < 与Eヒ⊔P ➡ bEEPE┌ >, katso luku 14.3.1.

Toteutus:

1. Kappaleiden tavoitemäärän ja toleranssien määrittely





2. Sietokyvyn valvonnan aloittaminen:

- ⇒ Yksittäisen osan keskipainon määrittäminen, ks. luku 12.2.1.
- ⇒ Aseta punnittava materiaali ja tarkista toleranssimerkkien / äänimerkin perusteella, onko punnittava materiaali asetetun toleranssialueen sisällä.

Punnittu materiaali alle määritetyn toleranssin	Punnitsee materiaalin määritellyn toleranssialueen sisällä	Painotettu materiaali ylittää määritellyn toleranssin
G G PCS	G G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	GIB PCS

1

Syötetyt arvot ovat voimassa, kunnes uudet arvot syötetään.

Tyhjennä arvot valitsemalla valikkoasetus < $\Box \Box \Box \Box \Box \Box = \langle \Box \Box \Box \Box \Box \Box = \rangle$ vahvista painamalla \rightarrow .

13 Sovellus < Punnitus toleranssivälillä>.

Jos <Ważenie z przedziałem tolerancji> -sovellus ei ole vielä aktiivinen, valitse valikkoasetus < $\Pi \Box dE \Rightarrow \Box h E \Box h >$, ks. luku. 10.

13.1 Sovelluskohtaiset asetukset

Valikon kutsuminen esiin:

- ⇒ Pidä TARE-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee < AP⊂∩E ->.
- ⇒ Näyttö muuttuu ensin < ⊏hႬႶםd >:ksi ja sitten < しぃ∩ぃヒら >:ksi.
- ⇒ Valikkonavigointi, katso luku 14.1.

Yleiskatsaus:

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaus / luku	
£ArGE£	UALUE	Tavoitepaino, numeerinen syöttö, ks. luku. 3.2.2		
Loppupunnitseminen, ks. luku 13.2.1	ΕΓΓυΡΡ	Ylempi toleranssi, arvojen numeerinen syöttö katso luku. 3.2.2		ottö katso
	ErrLoU	Alempi toleranssi, n	umeerinen syöttö, ks.	luku. 3.2.2
	cLEAr	Asetusten poistaminen		
្រហ្ល ៥៦	լ "ՈսԲԲ	Ylempi raja-arvo, nu	umeerinen syöttö, ks. li	uku. 3.2.2
l arkista punnitus, ks. luku. 13.2.2	լ մլօզ	Alempi raja-arvo, numeerinen syöttö, ks. luku. 3.2.2		
	cLEAr	Asetusten poistaminen		
PERrE PRETARE	ActuAL	Kun paikannettu massa on PRE-TARE-arvo, katso luku 11.2.1		vo, katso
	חאם דaaran syöttäminen numeerisessa muodossa luku 11.2.2		ossa, ks.	
CLER- PRE-TARE-arvojen poistaminen				
NodE Sovellukset	BE 'P	Punnitustila		
	count	Kappaleiden lukuma määrittämistapa	äärän	ks. luku 10
	chEch	Punnitustila toleran	ssivälillä	

13.2 Sovelluksen käyttäminen

13.2.1 Tavoite punnitus

<Tavoitepunnitus>-sovelluksen avulla materiaalit voidaan punnita tiettyyn tavoitepainoon asetettujen toleranssirajojen puitteissa.

Tavoitepainon saavuttamisesta ilmoitetaan äänimerkillä (jos se on aktivoitu valikossa) ja optisella signaalilla (toleranssimerkit).

Optinen signaali:

Sietokykymerkit antavat seuraavat tiedot:

HI Yläraja	
ОК	Tavoitepaino
LO	Alaraja

Äänimerkki:

Äänimerkki riippuu valikkoasetuksesta < 与Eヒ⊔P ⇒ bEEPE┌ >, katso luku 14.3.1.

Toteutus:

1. Tavoitepainon ja toleranssin määrittely





3. Sietokyvyn valvonnan aloittaminen:

⇒ Aseta punnittava materiaali ja tarkista toleranssimerkkien / äänimerkin perusteella, onko punnittava materiaali asetetun toleranssialueen sisällä.

Punnittu materiaali alle määritetyn toleranssin	Punnitsee materiaalin määritellyn toleranssialueen sisällä	Painotettu materiaali ylittää määritellyn toleranssin	
Generation of the second secon			

1

Syötetyt arvot ovat voimassa, kunnes uudet arvot syötetään.

Tyhjennä arvot valitsemalla valikkoasetus < $\Box \Box \Box \Box \Box = \langle \Box \Box \Box \Box \Box = \rangle$ ja vahvista painamalla \rightarrow .

13.2.2 Tarkistusvaaka

Sovelluksen <Tarkista punnitus> muunnos mahdollistaa sen tarkistamisen, onko punnittava materiaali määritetyn toleranssialueen sisällä.

Raja-arvojen ylittämisestä (raja-arvojen alittamisesta ja ylittymisestä) ilmoitetaan optisella signaalilla (toleranssimerkit) ja äänimerkillä (jos se on aktivoitu valikossa).

Optinen signaali:

Sietokykymerkit antavat seuraavat tiedot:

Ē	Korjauskerroin ylittää määritetyn toleranssin		
ок	Painotus määritetyn toleranssialueen sisällä		
LO	Asetetun toleranssin alittava painotus		

Äänimerkki:

Ään ı∏ErfiFi ı riippuu valikkoasetuksesta < 5EEuP > ➡ < 6EEPEr >, ks. luku 14.3.1.

Toteutus:

1. Raja-arvojen määrittely



⇒ Valitse navigointinäppäimillä ↓1 < L ∩ ∩ L > -asetus ja vahvista painamalla →.

Näyttöön tulee ilmoitus < L パロPP >.

- ⇒ Vahvista painamalla →, jolloin näyttöön tulee numeerisen arvon syöttöikkuna yläraja-arvon syöttämistä varten. Aktiivinen asento vilkkuu.
- Syötä yläraja-arvo (numeeriset arvot, ks. luku. 3.2.2) ja vahvista.

Vaaka siirtyy takaisin < L InuPP >-valikkoon.



2. Sietokyvyn valvonnan aloittaminen:

⇒ Aseta punnittava materiaali ja tarkista toleranssimerkkien / äänimerkin perusteella, onko punnittava materiaali asetetun toleranssialueen sisällä.

Punnittu materiaali alle määritetyn toleranssin	Punnitsee materiaalin määritellyn toleranssialueen sisällä	Painotettu materiaali ylittää määritellyn toleranssin
° 8864 kg		

Syötetyt arvot ovat voimassa, kunnes uudet arvot syötetään.

Tyhjennä arvot valitsemalla valikkoasetus < limits > \Rightarrow < clear > ja vahvista painamalla \Rightarrow .

14 Valikko

14.1 Valikkonavigointi

Valikon kutsuminen esiin:

Sovellusvalikko	Konfigurointivalikko	
Pidä TARE-painiketta painettuna, kunnes ensimmäinen valikkokohta tulee näkyviin.	Pidä samanaikaisesti painettuna TARE- ja ON/OFF-painikkeita , kunnes ensimmäinen valikkokohta tulee näkyviin.	

Parametrien valinta ja asettaminen:

Vieritys yhdellä tasolla	Yksittäiset valikkolohkot voidaan valita vuorotellen navigointipainikkeilla. Selaa eteenpäin navigointipainikkeella ↓. Selaa taaksepäin navigointipainikkeella ↑.
Valikkokohdan aktivointi / valinnan vahvistaminen	Paina navigointipainiketta ➔.
Paluu edelliselle valikkotasolle / paluu punnitustilaan	Paina navigointipainiketta 🗲.

14.2 Sovellusvalikko

Sovellusvalikko mahdollistaa nopean ja kohdennetun pääsyn valittuun sovellukseen (ks. luku 10).



Yleiskatsaus erityisiin sovellusasetuksiin on kunkin sovelluksen kuvauksessa.

14.3 Konfigurointivalikko

Konfigurointivalikossa on mahdollista mukauttaa vaa'an asetukset / vaa'an käyttäytyminen vaatimuksiisi (esim. ympäristöolosuhteet, erityiset punnitusprosessit).

Nämä asetukset ovat yleisiä ja riippumattomia valitusta sovelluksesta (lukuun ottamatta < buヒヒロロン > -asetusta).

14.3.1 Yleiskatsaus < $\Sigma E L \Box P$ >

Mallit ilman	laillistamismahdollisuutta:
--------------	-----------------------------

Tasa 4	Taso 2	Muut tasot / kuvaus		
Taso 1		Kuvaus		
cAL	cALEHE	→ Ulkoinen säätö, katso luku7.8.1		
Lykkäys	cALEud	➔ Ulkoinen	käyttäjän määrittelemä säätö, katso luku 7.8.2	
	GrAAdJ	➔ Gravitaat	➔ Gravitaatiovakio vierekkäispisteessä, ks. luku 7.8.3	
	նոԶսՏԸ	→ Gravitaatiovakio perustamispisteessä, ks. luku 7.8.4		
соП	-5232	bRud	600	
Viestintä	Ф		1200	
	սշթ-գ		2400	
			4800	
			9600	
			14400	
			19200	
			38400	
			57600	
			1 15200	
			158000	
			256000	
		98F8	ባሪሁ ‹ይይ	
			846 .65	
		የጸራ ነይያ	nonE	
			odd	
			EUEn	
		Stop	156 it	
			256 (65	
		hAndsh	nonE	
		Protoc	RcP	

· ·					D0000	
Fr int	intret				RS232-liitänt	a^
πεαοποιίπο			<u>b-dcu</u>		USB-liitäntä*	
			8LAn		VVLAN-IIItanta	a" vä KLID nistorasian kanssa
	50				Aktivoi/deakt	ivoi summaustila katso
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		oFF		luku 15.3.1	
	PrNodE	եր մն			on, oFF	
			៣৪ _{০৩} ৪៲	-	Tiedonsiirros jälkeen, ks. lu	ta PRINT painamisen Jku 15.3.2
			RutoPr	-	on, oFF	
					Automaattine positiivisella luku 15.3.3. U jälkeen, kun vakiintunut, r valittavissa: (< Cr RnGE d:lle. Tämä k määrittää kyr arvo ei enää	n tiedonsiirto vakaalla ja punnitusarvolla, katso Judelleenlähetys vasta sen nollailmaisu on näytetty ja iippuen < 고 뮤ոնԸ >, off, 1, 2, 3, 4, 5). > määrittelee kertoimen erroin kerrottuna <i>d</i> nnysarvon, jonka ylittyessä ole vakaa.
				oFF	Jatkuva tiedo	onsiirto
					SPEEd	Tiedonsiirtojakson asettaminen
					75	ks. luku 15.3.4
			cont	on	L'EFO	סה, סרד 0 (ei kuormitusta) myös iatkuva lähetvs
					SEAPLE	on, oFF
						Vain vakaiden arvojen lähettäminen
		86 _і бне	56LP-1	=	on, oFF	Näytetyn massa-arvon lähettäminen
					նունե	on, oFF
					nEt	on, oFF
					EAFE	on, oFF
			ՍՈԷՐՐԼ	2	ForNAL	LonG (laajennettu mittausprotokolla)
						שלים לאים לאים לאים לאים לאים לאים לאים ל
		LAYout	nonE		on, oFF Va	akioasettelu
					NodEL	on, oFF
						Mittakaavamallin nimityksen toimittaminen
					SEr iAL	on. oFF
			սՏեր			Vaa'an sarjanumeron lähettäminen
					AL 19	Alibimuistin tunnisteen siirto
					JAFE	Toimituspäivämäärä
					F 'UE	Ajan lähettäminen
		┍╒५╒┝	<u>no</u>		Asetuksia ei	poisteta
			1965		Asetusten po	istaminen

bEEPE r	REYS	oFF	Äänimerkin otta	aminen käyttöön tai	
Aanisignaali			poistaminen ka	aytosta painiketta painamalia	
	chtch			Aänimerkki pois päältä	
		ch-o6	5608	Hidas	
			<u>560</u>	Standardi	
			FASE	Nopea	
			cont.	Jatkuva	
			oFF	Äänimerkki pois päältä	
			5608	Hidas	
		64-60	560	Standardi	
			FASE	Nopea	
			cont.	Jatkuva	
		ch-h ,	oFF	Äänimerkki pois päältä	
			5608	Hidas	
			560	Standardi	
			FASE	Nopea	
			cont.	Jatkuva	
Rutoraattinen		oFF	Automaattinen poiskytkentätoiminto pois päältä		
sammutustoiminto akkukäyttöä varten	NodE	Ячьо	Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä valikkokohdassa < Ł , תE > määritetyn ajan kuluttua ilman kuormanvaihtoa tai jos vaakaa ei käytetä		
		onl YO	Automaattinen poiskytkentä vain nolla- ilmaisun yhteydessä		
	F 'UE	305	Vaaka kytkeyty	y automaattisesti pois päältä	
		10 m	esiasetetun aja	an kuluttua, kun kuormitus ei	
			muutu tai jos sitä ei käytetä		
		50 m			
		<u></u>			
		60N in			

				-	
ี่ button5 Painikkeen käyttöaste			dEFAult	Vakioasetukset, katso luku 9.5	
			oFF	Painike pois käytöstä	
			טה ול	Painoyksikön asettaminen, ks. luku 11.4.1	
			NodE	Vaakakäytön valinta, ks. luku. 10	
			hold	HOLD-toiminnon suorittaminen, ks. kts. 9.5.4	
			РЕЯгЕ	PRE-Tare-asetusten avaaminen, katso luku 11.2	
	F-REY ¢ chAnGE	ՏՔսՏհ ¢ Լ₽սՏհ	гEF	Vertailukappaleiden lukumäärän asettaminen, ks. luku 12.2.1 * vain sovellukselle <kappalemäärä>.</kappalemäärä>	
			ԼՈւեՏ	Tarkastusvaaka-asetusten avaaminen, ks. luku. 13.2.2 * vain sovelluksissa <punnitus toleranssivälillä="">.</punnitus>	
			ЕЯгБЕЕ	Kohteen punnitusasetusten avaaminen, katso luku. 13.2.1 * vain sovelluksissa <punnitus toleranssivälillä="">.</punnitus>	
ել մել	NodE	ALUAYS	Näytön taustav	alo jatkuvasti päällä	
Näytön taustavalo		ר יעני	Taustavalon automaattinen sammuttaminen valikkokohdassa < Ł , NE > määritetyn ajan kuluttua ilman kuorman vaihtamista tai ilman käyttöä		
		no bL	Näytön taustavalo pysyvästi pois päältä		
	F 'UE	55 105 305 10 m 20 m 50 m 300 m	Määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua taustavalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kuormitusta ei ole muutettu ta kun sitä ei ole käytetty.		

EArErG Taara-alue	I□□% ¢ I□%	Suurin taara-alueen määrittely, valittavissa 10-100 %. Arvojen syöttäminen numeerisessa muodossa, katso luku. 3.2.2.			
2trAch	n Automaattinen nollatuki [< 3d]			ollatuki <u>[< </u> 3d]	
Nollan säilyttäminen	□FF J Jos punnittavan ma tai suurennetaan hi vakautusmekanism punnitustuloksen n virtaus astiasta vaa Kun annostellaan p suositeltavaa kytke		nittavan materiaalin määrää pienennetään ennetaan hieman, vaa'an "kompensointi- ja smekanismi" voi aiheuttaa virheellisen tuloksen näyttöön! (Esim. nesteen hidas stiasta vaa'alla, haihtumisprosessit) ostellaan pieniä massavaihteluita, on avaa kytkeä tämä toiminto pois päältä.		
98F 'UE	5666 0	-202	2-	Vuoden alku	
Päiväys ja kellonaika	dRForN	15-31		Kuukauden ja päivän merkintä	
	E For N	23.59.59		Ajan syöttö (tunnit, minuutit, sekunnit)	
יח יב Yksiköt	käytettävissä olevat painoyksiköt / sovellusyksiköt, ks. luku 1	בח, בFF Tällä toiminnolla voit määrittää, mitkä painoyksiköt ovat käytettävissä kyseisen sovelluksen valikossa < רח ול >. Yksiköt, joille on valittu < רח > -asetus, ovat käytettävissä kyseisen sovelluksen valikossa.			
NodE'S Baipasayalluksat	RE 'P	Punnit	us		
r an usuvenukset	count	Kappa	lemäärän	määrittäminen	
	chEch	Punnitus toleranssivälillä			
rESEE	Vaa'an palauttami	aa'an palauttaminen tehdasasetuksiin			

Mallit laillistamisen kanssa:

Taga 4	Taso 2	Muut tasot / kuvaus			
Taso T		Kuvaus			
coN	-5232	bAud	600		
Viestintä	Ф		1200		
	սշթ-գ		2400		
			4800		
			9600		
			14400		
			19200		
			38400		
			57600		
			1 15200		
			128000		
			256000		
		98F8	7d6 .65		
			866.65		
		PAr ity	nonE		
			odd		
			EUEn		
		520P	156 it		
			256 (65		
		hAndyh	nonE		
		Protoc	ϜϲP		

Pr int	INEFEE		r5232		RS232-liitänt	ä*
Tiedonsiirto			սշթ-գ		USB-liitäntä*	
			ULAn		WLAN-liitäntä	ä* hä KUD pistorosion konses
						ivoi summaustila, katso
			000 0000		luku 15.3.1	ivoi summaustila, katso
	PrNodE	եր մն			on, oFF	
			NA~uAl	-	Tiedonsiirro painamiser luku 15.3.2	osta PRINT n jälkeen, ks.
			AutoPr	-	on, oFF	
					Automaattine positiivisella p luku 15.3.3. U jälkeen, kun r vakiintunut, ri valittavissa: (< Cr RnGE d:lle. Tämä k määrittää kyr arvo ei enää	n tiedonsiirto vakaalla ja bunnitusarvolla, katso Judelleenlähetys vasta sen nollailmaisu on näytetty ja iippuen < 고 뮤ոնE >, off, 1, 2, 3, 4, 5). > määrittelee kertoimen erroin kerrottuna <i>d</i> nysarvon, jonka ylittyessä ole vakaa.
				oFF	Jatkuva tiedo	onsiirto
			cont		SPEEd	Tiedonsiirtojakson asettaminen ks. luku 15.3.4
				00	ר	rr.
					נכרס	0 (ei kuormitusta) myös jatkuva lähetys
		86 юнг	56LP-1	=	on, oFF	Näytetyn massa-arvon lähettäminen
					Grobb	on, oFF
					nEt	on, oFF
					EArE	on, oFF
			ի նոեքու	1	ForNAt	LonG (laajennettu mittausprotokolla)
						שלים לאסר לאסר לאסר לאסר לאסר לאסר לאסר לאסר
		LAYout	nonE		on, oFF Vakioasettelu	1
					NodEL	on, oFF Mittakaavamallin
					SEr IAL	nimityksen toimittaminen
			սՏեր			Vaa'an sarjanumeron lähettäminen
					AL 19	Alibimuistin tunnisteen siirto
					JAFE	Toimituspäivämäärä
					F 'UE	Ajan lähettäminen
		rESEE	no		Asetuksia ei	poisteta

				965		Asetusten p	poistaminen	
beeper		ЋЕ	45	oFF	Ää	änimerkin ott	aminen käyttöön tai	
Aänisignaali				on	рс	Distaminen ka	aytosta painiketta painamalia	
		chtch		0	FF	Aänimerkki pois päältä		
				5	LoU	Hidas		
				cn-on	5	td 📃	Standardi	
					F	ASE	Nopea	
					c	ont.	Jatkuva	
					ο	FF	Äänimerkki pois päältä	
					5	LoU	Hidas	
				CN-LO	5	Ed	Standardi	
					F	ASE	Nopea	
				c	ont.	Jatkuva		
			Ο	FF	Äänimerkki pois päältä			
			ch-h ı	5	LoU	Hidas		
				5	Ed	Standardi		
				F	ASE	Nopea		
				c	<u>ont.</u>	Jatkuva		
Rutomaattinen			oFF	Aı pä	Automaattinen poiskytkentätoiminto pois päältä			
sammutustoiminto akkukäyttöä varten	NodE	Ruto	Va va aj va	Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päält valikkokohdassa < Ł INE > määritetyn ajan kuluttua ilman kuormanvaihtoa tai jos vaakaa ei käytetä				
				only0	Aı iln	Automaattinen poiskytkentä vain nolla- ilmaisun yhteydessä		
		E	INE	305	Va	aaka kytkeyty	y automaattisesti pois päältä	
			—	11	es	siasetetun aja	an kuluttua, kun kuormitus ei	
					m	muutu tai jos sitä ei käytetä		
				<u>50 m</u>				
				<u></u>				
				60 N m				

				-	
ี่ button5 Painikkeen käyttöaste			dEFAult	Vakioasetukset, katso luku 9.5	
			oFF	Painike pois käytöstä	
			טה ול	Painoyksikön asettaminen, ks. luku 11.4.1	
			NodE	Vaakakäytön valinta, ks. luku. 10	
			hold	HOLD-toiminnon suorittaminen, ks. kts. 9.5.4	
			РЕЯгЕ	PRE-Tare-asetusten avaaminen, katso luku 11.2	
	F-REY ¢ chAnGE	ՏՔսՏհ ¢ Լ₽սՏհ	гEF	Vertailukappaleiden lukumäärän asettaminen, ks. luku 12.2.1 * vain sovellukselle <kappalemäärä>.</kappalemäärä>	
			ԼՈւեՏ	Tarkastusvaaka-asetusten avaaminen, ks. luku. 13.2.2 * vain sovelluksissa <punnitus toleranssivälillä="">.</punnitus>	
			ЕЯгБЕЕ	Kohteen punnitusasetusten avaaminen, katso luku. 13.2.1 * vain sovelluksissa <punnitus toleranssivälillä="">.</punnitus>	
ել մել	NodE	ALUAYS	Näytön taustav	alo jatkuvasti päällä	
Näytön taustavalo		ר יעני	Taustavalon automaattinen sammuttaminen valikkokohdassa < Ł , NE > määritetyn ajan kuluttua ilman kuorman vaihtamista tai ilman käyttöä		
		no bL	Näytön taustavalo pysyvästi pois päältä		
	F 'UE	55 105 305 10 m 20 m 50 m 300 m	Määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua taustavalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kuormitusta ei ole muutettu ta kun sitä ei ole käytetty.		

SUL ARE	5866 0	-5055-	Vuoden alku		
Päiväys ja kellonaika	dAForN	15-31	Kuukauden ja päivän merkintä		
	L For N	23.59.59	Ajan syöttö (tunnit, minuutit, sekunnit)		
יר יב'ב Yksiköt	käytettävissä olevat painoyksiköt / sovellusyksiköt, ks. luku 1	DR DFF Tällä toiminnolla voit määrittää, mitkä painoyksiköt ovat käytettävissä kyseisen sovelluksen valikossa < רום ל >. Yksiköt, joille on valittu < רום > -asetus, ovat käytettävissä kyseisen sovelluksen valikossa.			
NodE5 Painosovellukset	HE 'H	Punnitus			
	count	Kappalemäärän määrittäminen			
	chEcĥ	Punnitus toleranssivälillä			
rESEE	Vaa'an palauttami	nen tehdasasetuk	siin		

15 Kommunikointi oheislaitteiden kanssa KUP-liitäntää käyttäen

Liitännät mahdollistavat punnitustietojen vaihdon liitettyjen oheislaitteiden kanssa.

Siirto voidaan tehdä tulostimeen, tietokoneeseen tai ohjausindikaattoreihin. Se mahdollistaa myös päinvastoin ohjauskomentojen antamisen ja tietojen syöttämisen liitettyjen laitteiden avulla.

Vaa'at on varustettu vakiona KUP-liitännällä (KERN Universal Port).



Osta pistorasia

Kaikki saatavilla olevat KUP-liitäntäadapterit löydät verkkokaupastamme:

http://www.kern-sohn.com

15.1 KERN-viestintäprotokolla (KERN-rajapintaprotokolla)

KCP-protokolla on standardoitu joukko KERN-vaakojen käyttöliittymäkomentoja, joiden avulla voidaan kutsua ja ohjata useita laitteen parametreja ja toimintoja. Tämän ansiosta KCP-protokollaa käyttävät KERN-laitteet voidaan liittää erittäin helposti tietokoneisiin, teollisuuden ohjausjärjestelmiin ja muihin digitaalisiin järjestelmiin. Yksityiskohtainen kuvaus löytyy käsikirjasta "KERN Communications Protocol", joka on saatavilla KERNin kotisivun(www.kern-sohn.com)latauskeskuksesta (Downloads).

KCP-protokollan aktivoimiseksi noudata kyseisen vaa'an käyttöohjeen valikkokatsauksessa olevaa kuvausta.

KCP-protokolla perustuu tavallisiin ASCII-muotoisiin komentoihin ja vastauksiin. Kukin vuorovaikutus koostuu komennosta, mahdollisesti välilyönneillä erotetuista argumenteista ja päättyy <CR><LF>-komennoilla.

Vaa'an tukemat KCP-protokollan komennot voidaan näyttää lähettämällä kysely, joka koostuu peräkkäin komennoista "I0" ja CR LF.

10	Näytä kaikki toteutetut KCP-protokollan komennot
S	Lähetä vakaa arvo
SI	Lähetä nykyinen arvo (myös epävakaa)
SIR	Lähetä nykyinen arvo (myös epävakaa) ja toista
Т	Erasure
Z	Nollaa

Ote yleisimmin käytetyistä KCP-protokollan komennoista:

Esimerkki:

Komento	S	
Mahdolliset vastaukset	S_S00_g S_I S_+ tai S	Hyväksy komento, aloita komennon suoritus Toinen komento on parhaillaan suoritettavana, aikakatkaisu ylitetty Ylikuormitus tai alikuormitus

15.2 KERN Alibi-muisti

Kun kyseessä ovat lakisääteisen valvonnan alaiset punnitukset, jotka arvioidaan ja käsitellään tietokoneeseen liitetyllä tietokoneella (esim. lähetysluettelon tulostaminen tietokoneelta sen sijaan, että se tulostettaisiin suoraan vaa'an liitetyllä tulostimella), laillistamislaissa suositellaan käyttäjien suojelemiseksi sähköistä arkistointia laillistettuun tietomuistiin tietojen manipuloinnin estämiseksi.

Tallennetut tietueet voidaan kutsua esiin ja näyttää liitetyllä tietokoneella milloin tahansa.

- Alibi-muistiin voidaan tallentaa jopa 250 000 punnitustulosta. Kun muisti on täynnä, aiemmin käytetyt tunnukset korvataan (ensimmäisestä tunnuksesta alkaen).
- Tallennus voidaan suorittaa painamalla Print-painiketta sekä käyttämällä KCPprotokollan S- tai MEMPRT-komentoa.
- Punnitusarvo (N, G, T), päivämäärä ja kellonaika sekä Alibi-muistin yksilöllinen tunniste tallennetaan.
- Tietoja siirrettäessä lähetetään myös yksilöllinen Alibi-muistitunniste tunnistamista varten.
- Tallennetut tiedot voidaan palauttaa käyttämällä KCP-protokollan komentoa "MEMQID". On mahdollista pyytää tiettyä yksittäistä tunnistetta tai useita tunnisteita.
- Esimerkki:
 - MEMQID 15 → Palautetaan tietue, joka on tallennettu tunnistenumerolla 15.
 - MEMQID 15 20 \rightarrow Palautetaan kaikki tietueet, jotka on tallennettu tunnisteilla 15-20.

Yksityiskohtainen kuvaus löytyy käsikirjasta "KERN Communications Protocol", joka on saatavilla KERNin kotisivun(<u>www.kern-sohn.com</u>)latauskeskuksesta (Downloads).

1	 Tallennettujen oikeudellisesti merkityksellisten tietojen suojaaminen: Kun tietue kirjoitetaan, se luetaan välittömästi ja tarkistetaan tavu kerrallaan. Kun virhe havaitaan, tietue merkitään virheelliseksi. Jos virhettä ei havaita, tietue voidaan tarvittaessa tulostaa. Jokaiseen tietueeseen liitetään tarkistussumma. Kaikki tulosteen sisältämät tiedot luetaan muistista tarkistussumman
	tarkistuksen avulla eikä suoraan puskurista.
	Toimenpiteet tietojen menetyksen estämiseksi:
	 Kytkettäessä muisti on kirjoitussuojattu.
	 Ennen kuin tietue tallennetaan muistiin, suoritetaan kirjoituslupamenettely.
	 Kun tietue on tallennettu, suoritetaan kirjoitussuojausmenettely (ennen tarkistusta).
	- Tietojen säilytysaika muistissa on yli 20 vuotta.

15.3 Tiedonsiirtotoiminnot

15.3.1 Summatila < ່ງບ∏ >

Tämän toiminnon avulla yksittäiset punnitusarvot voidaan lisätä summamuistiin painikkeen painalluksella ja, jos lisävarusteena saatava tulostin on liitetty, tulostaa.

Toiminnon aktivointi:

- Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < P □□L > → < └□□ > ja vahvista painamalla →.
- ⇒ Valitse navigointipainikkeilla ↓1asetus < □□ > ja vahvista painamalla →.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €toistuvasti.
- Edellytys: valikkoasetus $< Pr \cap DdE > \rightarrow < Er : G > \rightarrow < \cap OnuAL > \rightarrow < < On >$

Painotetun materiaalin yhdistäminen:

- ⇒ Aseta tarvittaessa tyhjä astia vaa'alle ja taaraa vaaka.
- Aseta ensimmäinen painotettu materiaali. Odota, että vakautusilmaisin (► ◄) tulee näkyviin, ja paina sitten **PRINT**. Näytössä näkyy ensin < └└└└ I > ja sitten nykyinen painoarvo. Painoarvo tallennetaan ja lähetetään tulostimeen. Näyttöön tulee symboli ∑. Poista punnittava materiaali.
- ⇒ Aseta toinen painotettu materiaali. Odota, että vakautusilmaisin (► ▲) tulee näkyviin, ja paina sitten PRINT. Merkintä muuttuu ensin muotoon < □□□2 > ja sitten nykyiseen painoarvoon. Painoarvo tallennetaan ja lähetetään tulostimeen. Poista punnittava materiaali.
- Lisää kokonaispainoon seuraavan punnittavan materiaalin paino ja jatka edellä kuvatulla tavalla.
- ➡ Tämä menettely voidaan toistaa niin usein kuin halutaan, kunnes vaa'an punnitusalue on käytetty loppuun.

'Total' -lukeman näyttäminen ja toimittaminen:

⇒ Pidä **PRINT** painettuna. Punnitusten määrä ja kokonaispaino näytetään. Summamuisti tyhjennetään; symboli [∑] sammuu.

Pöytäkirjamalli (KERN YKB-01N):

Valikkoasetus



Pöytäkirjamalli (KERN YKB-01N):

Valikkoasetus



15.3.2 Tiedonsiirto PRINT -painikkeen painamisen jälkeen < 118-uRL >

Toiminnon aktivointi:

- Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < Pר יה + > → < Pר ∩ם + E > → < Pr ∩∂ + = < Pr ∩
- ⇒ Valitse navigointinäppäimillä ↓1 asetus < □□ > ja vahvista painamalla →.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €toistuvasti.

Painotetun materiaalin käyttö:

- ⇒ Aseta tarvittaessa tyhjä astia vaa'alle ja taaraa vaaka.
- ⇒ Aseta punnittava materiaali paikoilleen. Punnitusarvo lähetetään, kun PRINT painetaan.

15.3.3 Automaattinen tiedonsiirto < Auto >

Tiedonsiirto tapahtuu automaattisesti ilman **PRINT**painamista edellyttäen, että siirtoehdot täyttyvät valikon asetuksista riippuen.

Toiminnon aktivointi ja siirtoehdon asettaminen:

- Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < Pr ınE > → < Pr ∩ndE > → < Er ıū > ja vahvista painamalla →.
- ⇒ Jos haluat siirtää tiedot automaattisesti, valitse valikkoasetus navigointinäppäimillä ↓1, valitse valikkoasetus < 用山上□ > ja vahvista painamalla ➔.
- ⇒ Valitse navigointinäppäimillä ↓1asetus < □□ > ja vahvista painamalla →.
 Näyttöön tulee ilmoitus < □□ □□ > .
- ⇒ Vahvista painamalla → ja aseta haluamasi siirtoehto navigointinäppäimillä ↓1.
- ⇒ Vahvista painamalla →.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €toistuvasti.

Painotetun materiaalin käyttö:

- ⇒ Aseta tarvittaessa tyhjä astia vaa'alle ja taaraa vaaka.

Punnitusarvo lähetetään automaattisesti.

15.3.4 Jatkuva tiedonsiirto < ב ם ה ל >

Toiminnon aktivointi ja siirtojakson asettaminen:

- Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < Pr ınE > → < Pr ∩ndE > → < Er ıū > ja vahvista painamalla →.
- Soit siirtää tietoja jatkuvasti käyttämällä navigointinäppäimiä ↓1, valitse valikkoasetus < □□□L > ja vahvista painamalla →.
- ⇒ Valitse navigointipainikkeilla \downarrow 1 asetus < \Box ¬ > ja vahvista painamalla →.
- ⇒ Merkintä < SPEEd >.
- ⇒ Vahvista painamalla → -painiketta ja aseta haluamasi sykli navigointipainikkeilla ↓↑(numerosyöttö, ks. luku 3.2.2).
- ⇒ Aseta haluttu lähetystila < 2Ero > ja < 5EB6LE >.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €toistuvasti.

Painotetun materiaalin käyttö

- ⇒ Aseta tarvittaessa tyhjä astia vaa'alle ja taaraa vaaka.
- ⇒ Aseta punnittava materiaali paikoilleen.
- ⇒ Punnitusarvot lähetetään määritellyn syklin mukaisesti.

Pöytäkirjamalli (KERN YKB-01N):

SD	1.9997	kg	
SD	1.9999	kg	
S D	1.9999	kg	
SD	1.9999	kg	
5 S	2.0000	kg	
55	2.0000	kg	
SS	2.0000	kg	
55	2.0000	kg	
5 D	1.9998	kg	
SD	1.9998	kq	
5 D	2.0002	kg	
S D	2.4189	kg	
S D	2.9998	kg	
S D	2.9996	kg	
S D	2.9996	kg	
S D	2.9997	kg	
S D	2.9997	kg	
55	2.9996	kg	
	2.9996	kg	

15.4 Tietomuoto

- Kutsu konfigurointivalikossa esiin valikkoasetus < Pr ınE > → < Pr ∩ndE > → < UE ıGhE > → < GnEPrE > ja vahvista painamalla →.
- ⇒ Valitse navigointipainikkeilla ↓1valikkoasetus < F□□□Π用E > ja vahvista painamalla ➔.
- ⇒ Valitse haluamasi asetus navigointipainikkeilla ↓1.
 Valittavissa:

< 5hort > vakiomittausprotokolla

< LonG > laajennettu mittausprotokolla

- \Rightarrow Vahvista asetus painamalla \rightarrow .
- ⇒ Poistu valikosta painamalla navigointipainiketta €toistuvasti.

Pöytäkirjamalli (KERN YKB-01N):

ĥ	orNAE → Shor	F	ForNAL - LonG
N: T: G:	SS	2.0000 kg 0.5000 kg 2.5000 kg	N: 5 D 2.0000 kg Tara weight after X: 0.5000 kg Gross weight: 2.5000 kg

16 Huolto, ylläpito, hävittäminen



Irrota laite käyttöjännitteestä ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä.

16.1 Puhdistaminen

Älä käytä mitään aggressiivisia puhdistusaineita (liuottimia jne.), vaan puhdista laite ainoastaan miedolla saippualipeällä kastetulla liinalla. Laitteeseen ei saa päästä nestettä. Pyyhi pois kuivalla, pehmeällä liinalla.

Irtonaiset näyte-/jauhejäämät voidaan poistaa varovasti harjalla tai käsin imuroimalla.

Hävitä läikkynyt punnittu materiaali välittömästi.

16.2 Huolto, ylläpito

- ⇒ Laitetta saavat käyttää ja huoltaa vain KERN in kouluttamat ja valtuuttamat huoltoteknikot.
- ⇒ Irrota laite sähköverkosta ennen avaamista.

16.3 Kierrätys

Pakkaus ja laite on hävitettävä laitteen käyttöpaikassa voimassa olevan kansallisen tai alueellisen lainsäädännön mukaisesti.

17 Apu pienten vikojen sattuessa

Ohjelmahäiriöiden sattuessa vaaka on kytkettävä pois päältä ja irrotettava hetkeksi sähköverkosta. Tämän jälkeen punnitusprosessi on käynnistettävä uudelleen.

Häiriö	Mahdollinen syy		
Maadoitusilmaisin ei pala	Vaaka ei ole päällä.		
	• Verkkoyhteyden katkeaminen (verkkokaapeli ei ole kytketty/vaurioitunut).		
	Verkkovirtahäiriö.		
Painomerkintä muuttuu jatkuvasti	Syväys/ilman liikkeet.		
	Pöydän/alustan tärinä.		
	 Vaakalevy on kosketuksissa vierasesineiden kanssa. 		
	 Sähkömagneettiset kentät/sähköstaattiset varaukset (valitse toinen asennuspaikka / sammuta häiritsevä laite, jos mahdollista). 		
Punnitustulos on selvästi	Painonäyttöä ei ole nollattu.		
väärä	Virheellinen tuomio.		
	Väärin kohdistetut asteikot.		
	Lämpötila vaihtelee voimakkaasti.		
	 Lämpenemisaikaa ei pidetty yllä. 		
	 Sähkömagneettiset kentät/sähköstaattiset varaukset (valitse toinen asennuspaikka / sammuta häiritsevä laite, jos mahdollista). 		
18 Virheilmoitukset

Virheilmoitus	Selitys
zlimit	Nollausalueen ylitys (ylöspäin)
UnderZ	Nollausalueen ylitys (alaspäin)
instab	Epävakaa kuorma
wrong	Liitännäisvirhe
L	Alikuormitus
٢٦	Ylikuormitus
Lo Bat	Akku/akun kapasiteetti on käytetty loppuun